МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Инженерная графика

Шпилечные соединения

Методические указания

Одобрена	Рассмотрена на Методическом совете
Цикловой комиссией	колледжа
Протокол № от «»	Протокол № от»»
Председатель;	

Составил: Сукова Людмила Дмитриевна – преподаватель 1 категории

Оглавление

Введение	4
1. Общие сведения	
Основные параметры резьбы	5
2. Выполнение задания	
Приложение 1	
Приложение 2	
Литература	

Введение

Резьбовые соединения широко применяются в промышленности. При сборке машин, оборудования, станков и т. д. в большинстве случаев детали и узлы соединяются друг с другом с помощью резьбовых соединений, которые относятся к крепежным разъемным неподвижным соединениям. Резьбовые соединения надежны, дают возможность быстро собрать и разобрать изделие.

При выполнении графического задания «Шпилечное соединения» согласно рабочей программы студенты должны выполнить чертежи шпилечных соединений.

Методическое пособие дает возможность студентам продумать ход решения и сформулировать алгоритм построения заданных резьбовых соединений.

Используя данное методическое пособие, студенты имеют возможность разобраться с данной темой самостоятельно.

Студенты должны знать правила изображения стандартных резьбовых изделий и их условные обозначения.

Также они должны уметь изображать и обозначать резьбовые соединения.

1. Общие сведения

Резьбовые соединения – это соединение деталей с помощью резьбы. При свинчивании одна деталь имеет резьбу на стержне (болт, винт, шпилька), а вторая в отверстии (гайка). Основным элементом резьбовых соединений является резьба. Резьбой называется поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности [1].

В резьбовые соединения входят стандартные изделия: болты, винты, гайки, шайбы, шпильки.

Резьбовые соединения на сборочных чертежах обычно вычерчивают по относительным размерам.

Основные параметры резьбы

Hаружный диаметр резьбы $(d-для \ болта, D-для \ г$ айки) — диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или впадин внутренней резьбы (рис. 1)[2].

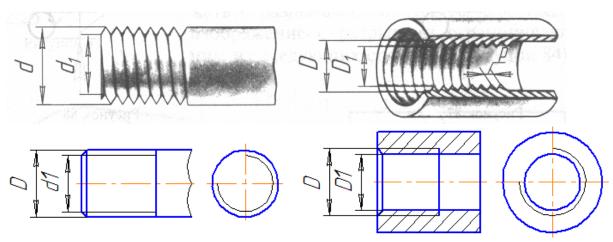


Рис. 1.

Внутренний диаметр резьбы (d_1 – для болта, D_1 – для гайки) - диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг впадин наружной резьбы или вершин внутренней резьбы (рис. 1)[2].

 $Профиль \ резьбы$ — контур сечения резьбы в плоскости, проходящей через ее ось (рис. 2)[2].

Угол профиля а - угол между боковыми сторонами профиля (рис. 2)[2].

Шаг резьбы P – расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы (рис. 2)[2].

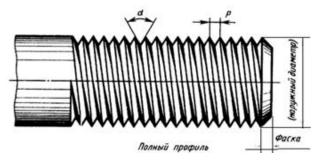



Рис.2

Сбег резьбы x — участок неполного профиля в зоне перехода резьбы к гладкой части детали, получающийся в случае нарезания резьбы плашкой или метчиком (рис.3)[2].

Недовод а-х- величина ненарезанной части поверхности детали между концом сбега и опорной поверхностью детали (при переходе с одного диаметра на другой).


Недорез резьбы а- участок изделия, включающий в себя сбег резьбы и недовод.

Фаска — поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала.

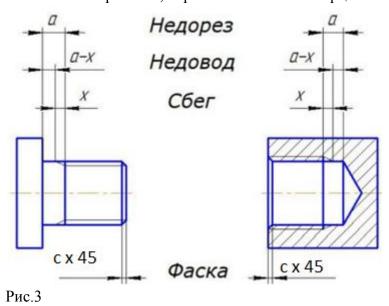


Проточка — участок поверхности детали, предназначенный для устранения недореза резьбы за счет уменьшения диаметра стержня для наружной резьбы и увеличения диаметра отверстия для внутренней резьбы, обеспечивающий выход резьбообразующего инструмента.

Проточка наружной резьбы.

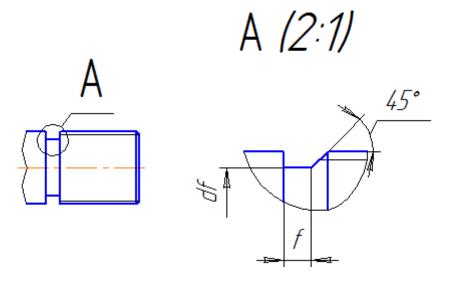

Проточка внутренней резьбы.

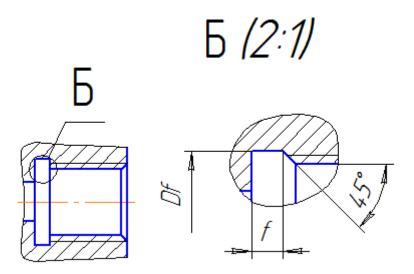

2. Выполнение графической работы

1. 2. 1. Выполнение графической работы «Шпилечное соединение» по специальностям: 190629 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям))», 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

На формате А4 выполнить по относительным размерам (за основу принимается наружный диаметр резьбы) шпилечное соединения.

- при диаметре d < 20 мм построения выполнить в масштабе 2:1, а при d > 20 мм в масштабе 1:1;
- при изображении гаек на сборочных чертежах допускается применять упрощение их изображения по ГОСТ 2. 315-68.
- при изображении соединений в разрезе следует пользоваться «встречной» штриховкой.
- на чертежах обозначить основные размеры: резьбы, длину, шпильки, длину нарезанной части резьбы.

Шпилечное соединение

В шпилечные соединения входят стандартные изделия: шпилька, гайка, щайба.

При соединении деталей шпильками одна из соединяемых деталей имеет гладкое цилиндрическое отверстие диаметром несколько больше, чем наружный диаметр шпильки, а вторая деталь имеет резьбовое отверстие.


Шпилька вкручивается коротким резьбовым концом в резьбовое отверстие детали. Деталь, имеющая гладкое цилиндрическое отверстие, устанавливается сверху. На резьбовой конец шпильки надевается шайба для предупреждения повреждения поверхности детали, а затем накручивается гайка.

Пользуясь приведенными условными соотношениями, построить изображения соединения деталей шпилькой.

Варианты заданий приведены в таблице 1.


	7	_				7
- 1	α	ОЛ	111	111	α	1

																,
№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	20	24	30	20	24	30	20	24	30	20	24	30	20	24	30	20
n	25	30	35	20	25	30	30	40	20	15	20	25	25	35	30	25
m	55	50	50	60	65	60	55	60	65	70	65	60	65	60	55	50
c	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
р	2,5	3	3,5	2,5	3	3,5	2,5	3	3,5	2,5	3	3,5	2,5	3	3,5	2.5

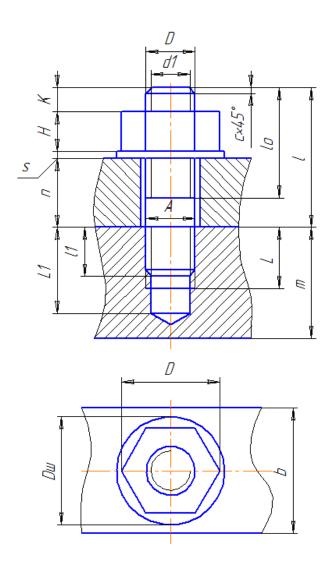

Последовательность выполнения шпилечного соединения


1. Вычерчиваем деталь с резьбовым отверстием.

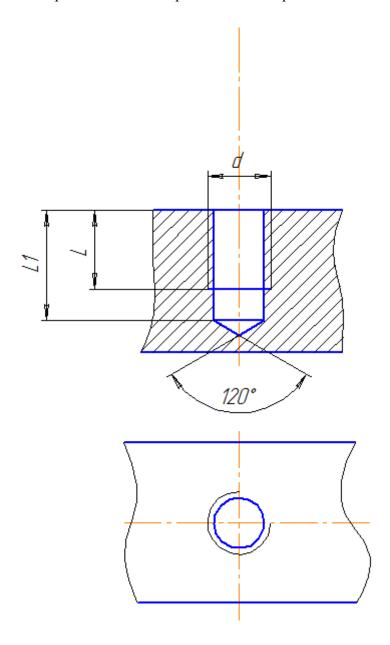


$$L_1 = l_1 + 0.5d;$$

 $L = l_1 + 2p.$

2. Вычерчиваем шпильку.

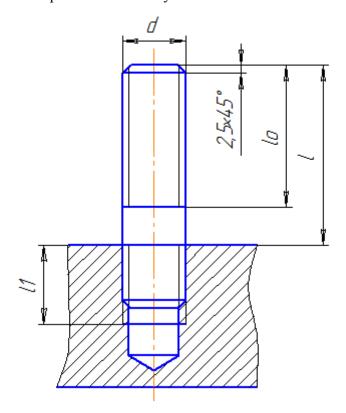

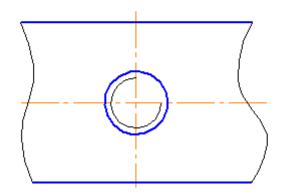


l = n + 0.15d + 0.8d + (3...4)p;


lo = 2d + 2p;


Размер I подобрать по ГОСТ 11765 – 66 (приложение4).

3. Вычерчиваем вторую деталь с гладким цилиндрическим отверстием. A

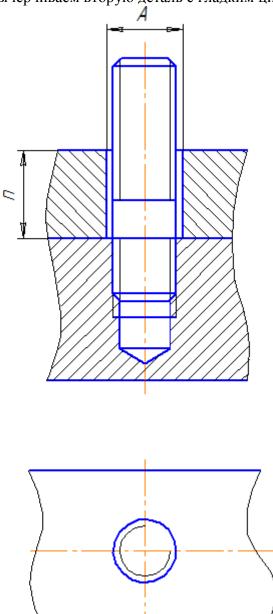


4. Вычерчиваем шайбу.

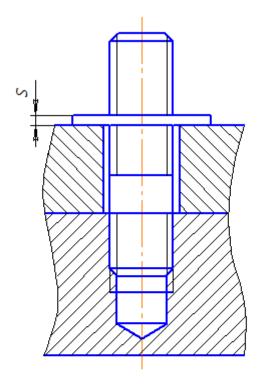

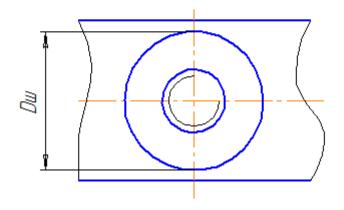


s = 0.15d; Dш = 2.2d.

5. Вычерчиваем гайку.

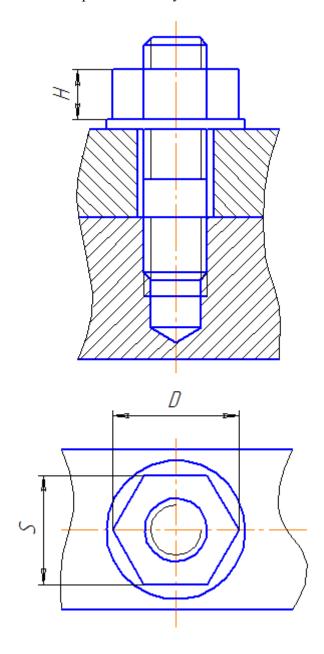


H = 0.8d; D = 2d; S - конструктивно.

6. Проставляем размеры.

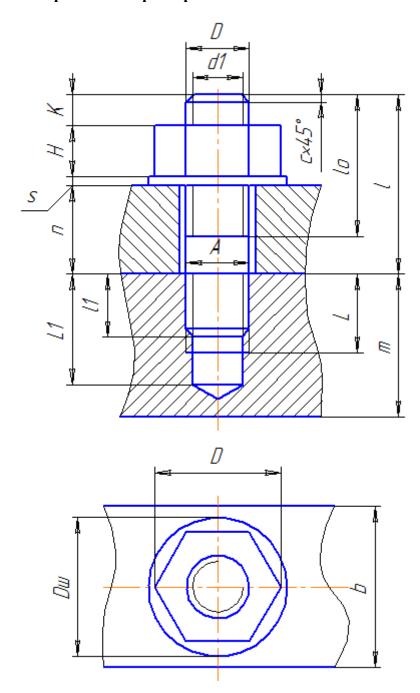

Приложение 1.

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ класса точности В [ГОСТ 5915-70]

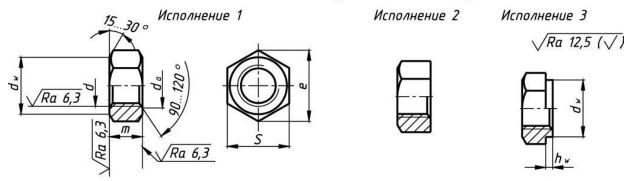

Размеры в мм

Номинальный	Шаг рез	вьбы Р				d_{a}	d_w	h_w
диаметр резьбы <i>d</i>	крупный	мелкий	S	е	m	max	min	max
3	0,5	_	5,5	5,9	2,4	3,45	5,0	0,4
4	0,7	_	7,0	7,5	3,2	4,6	6,3	0,4
5	0,8	_	8,0	8,6	4,7	5,75	7,2	0,5
6	1,0	_	10	10,9	5,2	6,75	9,0	0,5
8	1,25	1,0	13	14,2	6,8	8,75	11,7	0,6
10	1,5	1,25	16	17,6	8,4	10,8	14,5	0,6
12	1,75	1,25	18	19,9	10,8	13,0	16,5	0,6
(14)	2,0	1,5	21	22,8	12,8	15,1	19,2	0,6
16	2,0	1,5	24	26,2	14,8	17,3	22,0	0,8
(18)	2,5	1,5	27	29,6	16,4	19,4	24,8	0,8
20	2,5	1,5	30	33,0	18,0	21,6	27,7	0,8
(22)	2,5	1,5	34	37,3	19,8	23,8	31,4	0,8
24	2,5	2,0	36	39,6	21,5	25,9	33,2	0,8
(27)	2,5	2,0	41	45,2	23,6	29,2	38,0	0,8
30	3,5	2,0	46	50,9	25,6	32,4	42,7	0,8
36	4,0	3,0	55	60,8	31,0	38,9	51,1	0,8
42	4,5	3,0	65	71,3	34,0	45,4	59,9	0,8
48	5,0	3,0	75	82,6	38,0	51,8	69,4	0,8

ПРИМЕЧАНИЕ.

Стандарт предусматривает гайки с номинальным диаметром резьбы d=1,6 ...48 мм.


ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1. Гайка исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d =20 мм, с шагом P = 2,5 мм: Гайка М20×2,5 ... ГОСТ 5915-70.
- 2. То же, исполнения 2:

Гайка 2M20×2,5 ... ГОСТ 5915-70.

Приложение 2.

ШПИЛЬКИ класса точности В (ГОСТ 22042-76) и класса точности А (ГОСТ 22043-76) для деталей с гладкими отверстиями

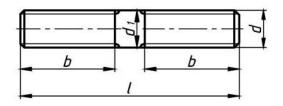

Размеры в мм	1	Разм	er	ы	\mathbf{B}	MM
--------------	---	------	----	---	--------------	----

														сры в	
d=		3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
Шаг	крупный	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
резьбы P	мелкий	_	_	_	_	1		25		,5		2		3	
Дли	на l					Дл	ина ре	зьбово	го ко	нца <i>b</i>)				
10	0		_												
12	2			_	_										
14	4					_									
10	5						_								
20	0							_							
2:									_						
30	0														
3:	5														
40									İ	-					
4:		1													
50		1							İ						
5:		1								İ	_	_	_	_	-
6										İ					
6:															
70		12	14							İ					
7:		1		16	18										
80		1				22					1				
8:		1					26				1				
90		1						30			1				
10		1									1				
11		1							38						
12		1								46					

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. ГОСТы предусматривают d=2; 2,5 мм; l до 500 мм и нерекомендуемые d и l, a также шпильки исполнения 2.
- 2. Между ступенчатыми линиями резьба на шпильках выполняется по всей длине; по заказу допускается резьба по всей длине всех шпилек.
 - 3. Размеры фасок выбирают по ГОСТ 10549-80 [см. раздел 2.1.4].

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Шпилька исполнения 1 диаметром резьбы d=10 мм, с крупным шагом P=1,5 мм, длиной l=200 мм:

Шпилька M10×1,5×200 ... ГОСТ 22042-76.

Размеры в мм

Длина					Длин	а гаеч	ного к	онца	при с	$d = d_1$			меры															
шпильки, l	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48														
12	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
14		×	×	×	×	_	_	_	_	_	_	_	-	_														
16			×	×	×	×	_	-	-	-	-	-	-	-														
20				×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-														
25					×	×	×	×	-	-	-	-	-	-														
30						×	×	×	-	-	-	-	-	-														
35	12 1	12						×	×	_	_	-	-	-	-													
40									×	×	-	-	-	-	-													
45									×	×	×	-	-	-	-													
50			12																				×	×	-	_	-	-
55				14							×	×	-	-	-	-												
60		14	16	18						×	×	-	-	-														
65				18	20	26				×	×	-	-	-														
70						20	30			_	×	×	-	-														
75								38		-	×	×	-	-														
80									46		×	×	×	×														
85												×	×	×														
90										54	66	×	×	×														
100											00	78	×	×														
110												/0	90	×														

Литература

- 1. Куликов В. П. Инженерная графика. Москва, 2006г. ФОРУМ_ИНФРА-М.
- 2. Миронов Б. Г.; Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. 2010г. ОИЦ «Академия».
 - 4. Б. Г. Миронов; Р.С. Миронова. Инженерная графика. Москва. 2008 г.
 - 5. Вышнепольский И. С. Черчение для техникумов: учебник для учебных заведений начального и среднего профессионального образования. Москва, 2002г.